

## Шаг 1: Выбор точки измерения и подготовка трубы

- Избегайте установки датчиков в местах деформаций и дефектов трубопровода, на участках со сварными швами, а также в местах, где возможна аккумуляция отложений.
- Для получения максимально точных результатов измерения, выберите точку измерения на участке прямой трубы. Обратите внимание на указанные в руководстве рекомендуемые расстояния от источников возмущения потока.
- На горизонтальном участке трубопровода устанавливайте датчики на боковой части трубы. На вертикальном участке трубопровода устанавливайте датчики в местах восходящего потока. (Рис. 1)
- Установите датчики в направлении потока. (Рис. 2)
- В точке измерения проведите очистку трубы. При помощи проволочной щетки или шлифовки удалите отставшую краску или ржавчину.
- Перед креплением датчиков к трубе нанесите на лицевую сторону зажимаемых датчиков уплотнительную пасту.

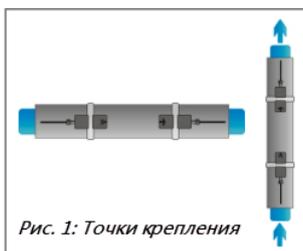


Рис. 1: Точки крепления

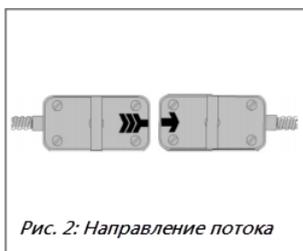


Рис. 2: Направление потока

## Шаг 2: Знакомство с клавиатурой



- Показать следующую <NEXT> (1) доступную позицию
- QON (2) = Запустить функцию сумматора
- Перейти в следующий экран <DISP> (3)
- QOFF (8) = Остановить функцию сумматора
- Прямой <DIRECT> (9) доступ к участку
- Стрелка <ВВЕРХ> - Перейти вверх меню / к верхней позиции
- Стрелка <ВНИЗ> - Перейти вниз меню / к нижней позиции
- <ESC> - выход без сохранения. Для выключения прибора удерживать более 2 секунд.
- <ENTER> - выбрать позицию с сохранением результатов

## Шаг 3: Меню быстрого старта и Мастер установки

Подготовить расходомер к измерению можно при помощи Мастера установки, как указано в Меню быстрого старта.



При первом включении и начальном запуске отображается Главное Меню.

Для выбора режима Быстрого старта используйте клавиши управления курсором <ВВЕРХ> И <ВНИЗ> и нажмите <ENTER>.



Для измерения в канале 1 выберите **Мастер установки Канал 1**, для измерения в канале 2 – **Канал 2**. Подтвердите выбор, нажав кнопку <ENTER>. При определении датчика отобразится его серийный номер. Если автоматического определения не произошло, датчик можно выбрать вручную.



При помощи клавиш управления курсором выберите единицы измерения, подтвердите свой выбор нажатием кнопки <ENTER>. Выбранная единица измерения отобразится в середине экрана измерения. Нажатие кнопки <OFF> деактивирует измерительный канал.



Выберите материал трубы при помощи клавиш курсора и подтвердите свой выбор нажатием кнопки <ENTER>.



При помощи клавиатуры введите внешний диаметр трубы и подтвердите свой выбор нажатием <ENTER>. Кнопка <ВВЕРХ> используется как кнопка Backspace для корректировки введенного значения. При введении и подтверждении значения, равного "0", появится дополнительный экран, который позволит ввести значение окружности. Для подтверждения выбора нажмите <ENTER>.



Введите значение толщины стенок трубы при помощи клавиатуры и кнопки <ENTER>. Кнопка <ВВЕРХ> используется как кнопка Backspace для корректировки введенного значения.



Выберите тип жидкости при помощи клавиш управления курсором. Подтвердите выбор нажатием кнопки <ENTER>.



При помощи клавиатуры введите значение температуры жидкости. Подтвердите нажатием <ENTER>. Кнопка <ВВЕРХ> используется как кнопка Backspace для корректировки введенного значения.



Выберите материал внутреннего покрытия трубы при помощи клавиш управления курсором и подтвердите свой выбор нажатием кнопки <ENTER>. При выборе данного материала появится дополнительный экран, который позволяет ввести значение толщины слоя.

### Шаг 3: Меню быстрого запуска и Мастер установки (продолжение)



Выберите число проходов при помощи клавиш управления курсором.  
**Авто:** Автоматический выбор самим расходомером в соответствии с введенными параметрами (позже на экране расположения датчика появится кол-во проходов).  
**1:** 1 проход (диагональный режим)  
**2:** 2 прохода (зеркальный)  
**3:** 3 прохода (диагональный)  
**4:** 4 прохода (зеркальный)  
**5:** 5 проходов (диагональный)

Четное число проходов: оба датчика расположены на одной стороне трубы. Нечетное число: датчики - на противоположных сторонах (для получения более подробной информации см. ниже). Подтвердите выбор нажатием кнопки **<ENTER>**. Второй канал можно подготовить к работе выбором канала **Канал 1** или **Канал 2** в Мастере установки

#### 1. Зеркальный режим

Расходомер использует четное число проходов. Это самый удобный режим установки, поскольку расстояние до преобразователя можно легко менять, а датчики можно легко регулировать. По возможности используйте данный режим. (Рис. 3)

#### 2. Диагональный режим

Сигналы идут через трубу по нечетному числу проходов. Режим используется для больших труб и для грязных/азрированных жидкостей, где может произойти большее ослабление сигнала. Расстояние датчика при такой конфигурации установки может быть отрицательным (перекрывание датчиков). (Рис. 4)

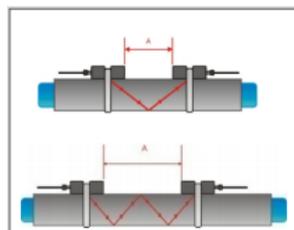


Рис. 3 Зеркальный режим

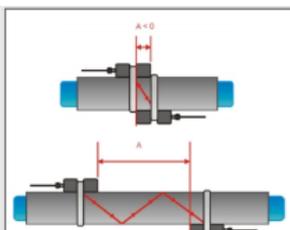



Рис. 4 Диагональный режим



Для начала процесса размещения датчика выберите в меню **Старт измерения** и подтвердите свой выбор нажатием **<ENTER>**. Когда оба канала активированы, процесс в канале 2 начнется сразу после завершения процесса в канале 1.

#### Экран расположения датчика

Установите преобразователи с предложенным интервалом между внутренней частью сенсорных головок. Это расстояние определяется расходомером на основе введенных параметров. Для правильной установки датчиков на необходимой стороне трубы используйте показанное число проходов (см. режимы выше). Обратите внимание на верхний (отношение "сигнал-помеха") и нижний пределы (качество сигнала). Они оба должны быть заполнены приблизительно на одном уровне - около 1/3 и более. Для точной настройки положения датчика используйте перемещающуюся отметку между двумя пределами.

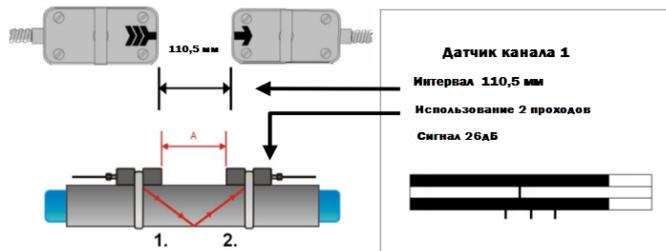

При правильно введенных параметрах трубы и датчиках, установленных на предложенном расстоянии, отметка должна быть ближе к центральной индикаторной линии (см. на три линии под нижним сигналом индикатора). Если отметка находится слева от центральной индикаторной линии, датчики расположены слишком близко друг к другу. Если отметка - справа, датчики - слишком далеко друг от друга. Медленно перемещайте датчик вдоль трубы, пока отметка не приблизится к центральному положению. Проводить измерения можно при отметке, расположенной между левой и правой индикаторными линиями. Для начала измерения нажмите **<ENTER>**.

#### Экран измерений



Основная единица измерений отображается при первом запуске режима измерений.

Для переключения между каналами 1 и 2 нажмите кнопку **<MUX>**. Для отображения на экране до 3 единиц измерений одновременно с основной единицей, показанной в центре экрана, нажмите кнопку **<NEXT>**.

Две дополнительные единицы измерения можно вывести на экран через последовательный вход в **Главное Меню - Дисплей - Канал 1 / Канал 2**.

#### Сумматор

Сумматор отображается в режиме измерения после нажатия на кнопку **<NEXT>** три раза. Кроме того, сумматор можно задать для отображения на экране трех линий, в регистраторе данных или при выпуске процесса, выбрав в качестве единицы измерения единицу объема. Функция сумматора включается нажатием кнопки **<QON>** в режиме измерения (отображается экран измерения). Нажатие кнопки **<Q>** загружает суммирование в направлении потока. Нажатие кнопки **<Q->** загружает суммирование в обратном направлении потока. Функция сумматора отключается кнопкой **<QOFF>**. Повторное нажатие кнопки **<QON>** обнуляет все сумматоры. Сменить экран без сброса сумматора можно нажатием кнопки **<DISP>** или **<NEXT>**.

#### Внутренний регистратор данных

Попасть в регистратор данных можно через **Главное Меню - Выход**). Активируется регистратор посредством входа во вкладку **Регистратор - Интервал**, введением и подтверждением ненулевого значения. Для дезактивации регистратора данных введите "0" и подтвердите введенное значение. Для регистрации данных во вкладках **Регистратор - Выбор** можно выбрать до 10 единиц измерения. Выделите единицу при помощи клавиши курсора и нажмите **<ENTER>** для подтверждения выбора. Для отмены выбора нажмите "0". Активированный регистратор данных обозначается символом "документа" в верхнем левом углу экрана. При начале процесса измерений (отображается экран измерений) регистратор сохраняет выбранные единицы измерения. Мигающий символ "документа" означает, что регистратор ведет запись. Разделительные маркеры устанавливаются регистратором в начале каждого процесса измерения. Для прекращения записи выйдите из экрана измерений нажатием кнопки **<ESC>**. Интервал записи можно изменить во вкладках **Регистратор - Интервал**. Сброс регистратора осуществляется через вкладки **Регистратор - Стереть данные**. Удостоверьтесь, что все необходимые данные были загружены.

